

Divide and rule

Если вы читаете эти строки, значит конец света прошел вполне планово. И можно спокойно, не боясь обидеть всевышнего, порассуждать над циничным процессом разделения света. Причем посредством вполне китайских технологий. Однако меньше слов, больше фото по теме производства оптоволоконных делителей!

Если театр начинается "с вешалки", то на любом уважающем себя заводе существует шлюз, иначе говоря, система для предотвращения попадания пыли в производственный цех. Ничего сверх инновационного, кстати, - стоишь на липком полу и тебя обдувают воздухом.



Прошедшие сильно ранее сотрудники трудятся примерно так:



Надеюсь, девушку с выбившимися из-под чепчика волосами не накажут за нарушение правил работы в "чистых" помещениях. Тем более она там такая не одна.

Однако вернемся к технике:

Все производство как обычно основано на простых компонентах. Для того чтобы изготовить сварной делитель нам понадобится:

1. Термоусадочная трубка "Тусо" (на этом, кстати, часто экономят "особо дешевые" заводы, усаживая какой-то самодельной гадостью).

5. Безворсовые салфетки.



6. Какая-то хрень.



7. И конечно оптическое волокно.



Отдельно надо заметить, что в производстве используется только американское волокно Corning. По требованиям заказчика оно может быть либо сверхгибким стандарта G.657A, или стандартным G.652D.




8. Все вместе - коллаж:




Далее переходим к процессу производства сварного делителя 1x2. Это главная часть работы, потому что следующие варианты 1x4, 1x8 и так далее делаются путем каскадирования. Начинаем с того, что с помощью специального сварочно/тянущего/греющего аппарата будем сваривать волокна под реальным контролем измерительного оборудования.

Чудо-аппарат выглядит так:

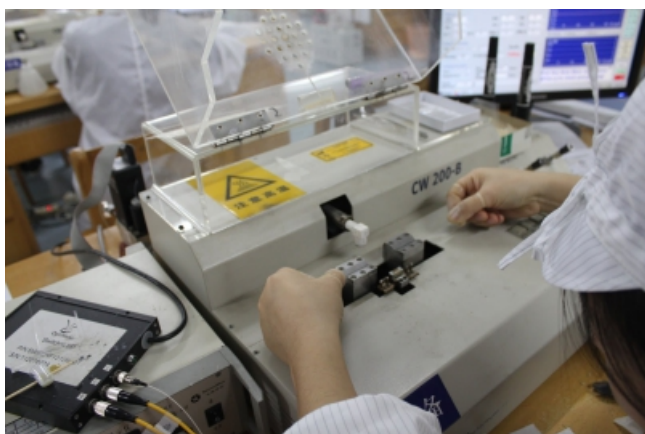

В специальные канавки помещаем волокно, которое будем сваривать. Закрываем крышку, и... выезжает нагревательный элемент. С его помощью происходит разогрев волокон. В это же самое время канавки "растягивают" волокна для того, чтобы произошло "сращивание" сердцевин этих волокон. При этом достигается и заданный коэффициент деления, который необходимо получить в делителе.

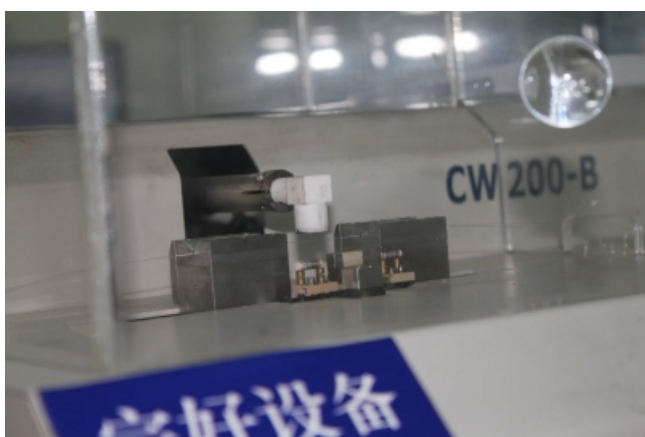

На экране, подключенном к установке, оператор контролирует параметры будущего делителя. Кроме того, после сварки девушка-оператор контролирует затухание в делителе при помощи измерителя мощности и эталонного источника излучения.

[\[Divide and rule\]](#)

После "сваривания" надеваем защитную стеклянную трубочку, укладываем на специальный "столик" и эпоксидкой фиксируем волокна в ней по краям.

Видео процесса выглядит так:

Особо необходимо отметить, что фиксировать все параметры изделия необходимо на каждом этапе производства. Только так в случае RMA по серийному номеру можно диагностировать проблему, и "добиться" качественных изделий. Не секрет, что "подвальные" заводы так не делают и экономят на некоторых этапах производства и трекинге, а результаты испытаний вообще, не мудрствуя лукаво, распечатывают "случайными числами из подходящего диапазона".

Следующий этап - защита термоусадочной трубкой получившегося делителя. На каждый делитель надевается термоусадочная трубка (в нашем случае Тусо) и усаживается феном. Лишний конец делителя (четвертый) на этом этапе скалывается. Кроме того, качественные делители дополнительно герметизируются специальным составом.



Делитель сделан!

Их целая подложка.



Если делитель необходим с концами в буфере 0.9мм - надевается специальная PVC трубка на каждый конец.

[\[Divide and rule\]](#)

Ниже видео, отражающее производительность китайских женщин в надевании PVC трубок на концы.
=)



Трубки могут быть практически любого цвета и любого диаметра. Кроме того, часто используются трубки, усиленные арамидными нитями.



После монтажа трубок делитель "запекается". При температуре 60С делители находятся в специальной камере на протяжении 30 минут.[\[Divide and rule\]](#)[\[Divide and rule\]](#)

[\[Divide and rule\]](#)[\[Divide and rule\]](#)

Пройден первый этап "запекания". Далее необходимо делитель смонтировать в металлическую трубку. Надеваем трубки.

[\[Divide and rule\]](#)

Заливаем в каждую трубку немного клея с обеих сторон.

[\[Divide and rule\]](#)

И далее наступает очень интересный этап - "проверка давлением". Все подложки с делителями помещаем в барокамеру и достигаем того, чтобы весь воздух внутри трубки вышел. Все пространство внутри заполнилось клеем.

[\[Divide and rule\]](#)[\[Divide and rule\]](#)

[\[Divide and rule\]](#)

После этого делители "запекают" окончательно.

На одном из завершающих этапов необходимо проверить влияние температуры на параметры делителя. Для этого делители помещают в специальную термо-камеру, в которой температура может изменяться от -40 до +80С.

[\[Divide and rule\]](#)

[\[Divide and rule\]](#)

После термокамеры к делителям приваривают "концы" и проверяют в них затухание после воздействия перепадов температуры.

[\[Divide and rule\]](#)[\[Divide and rule\]](#)

Если делитель нужен оконцованный - приступаем к монтажу и склейке необходимых коннекторов.

[\[Divide and rule\]](#)[\[Divide and rule\]](#)

Устанавливаем в полировальную машину.

[\[Divide and rule\]](#)

Это был последний этап в производстве сварного делителя. Если необходим делитель 1x4, 1x8 и т.д. - мы будем просто каскадировать делители в пластиковой коробке.

[\[Divide and rule\]](#)

Пример делителя 1x8.

Технология производства сварных делителей показана полностью. Вроде бы "дешево и сердито", но умные люди мира сего на этом не остановились. Поэтому как альтернатива сварным делителям со временем родилось второе решение - делители планарные PLC (Planar Lightwave Circuit).

Но о них немного позже, **продолжение следует!**

